

# 小型トラック 制動装置（ブレーキキャリパー）のリコール

リコール番号 4836

（届出日：2020年12月16日 開始日：2020年12月17日）

2020年12月16日、UDトラックス株式会社に車両を供給している三菱ふそうトラック・バス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。  
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

小型トラックにおいて、前輪用ブレーキキャリパーのスライドピンにグリスが塗布されていないものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキ操作後にアウターパッドが戻りきらなくなって著しく摩耗し、最悪の場合、アウターパッドが脱落するおそれがあります。

## 2. 改善の内容

全車両、前輪用ブレーキキャリパーのスライドピンのグリス塗布状況を点検し、グリスが塗布されていない場合には、キャリパーを交換するとともにパッド摩耗量の測定を行い、アウターパッドに著しい摩耗が認められた場合はパッドも交換します。

## 3. 対象車両

- 三菱ふそうトラック・バス株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	TPG-FBA2Y	「カゼット」	FBA2Y-550007～FBA2Y-560006 平成29年4月6日～平成30年12月6日	6	
	TPG-FDA2Y		FDA2Y-560001～FDA2Y-560004 平成30年7月12日～平成31年4月4日	3	
	TPG-FEA2Y		FEA2Y-550009～FEA2Y-560004 平成29年3月20日～平成30年12月15日	2	
	TRG-FBA2Y		FBA2Y-550006～FBA2Y-560007 平成29年3月20日～平成30年12月17日	7	
	TRG-FDA2Y		FDA2Y-550002～FDA2Y-560003 平成29年8月10日～平成31年3月28日	3	
	TRG-FDA4Y		FDA4Y-550002～FDA4Y-560004 平成29年7月12日～平成31年3月11日	5	
	TRG-FEA2Y		FEA2Y-560001～FEA2Y-560003 平成29年9月8日～平成30年12月3日	3	
	TPG-FGA2Y		FGA2Y-560006～FGA2Y-560014 平成30年1月15日～令和元年5月18日	5	
	TRG-FGA2Y		FGA2Y-550002～FGA2Y-560011 平成29年8月10日～平成31年1月15日	10	
	2RG-FBA2Y		FBA2Y-580001～FBA2Y-580003 令和元年10月14日～令和2年1月24日	3	
2RG-FGA2Y	FGA2Y-580001～FGA2Y-580004 令和元年8月19日～令和2年1月20日	4			
	(計11型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年3月20日～令和2年1月24日	(計51台)	


### <ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

### 【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室  
〒362-8523 埼玉県上尾市大字寺丁目1番地  
フリーダイヤル 0120-67-2301  
オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00  
但し、会社休業日を除きます。

# 改善箇所説明図

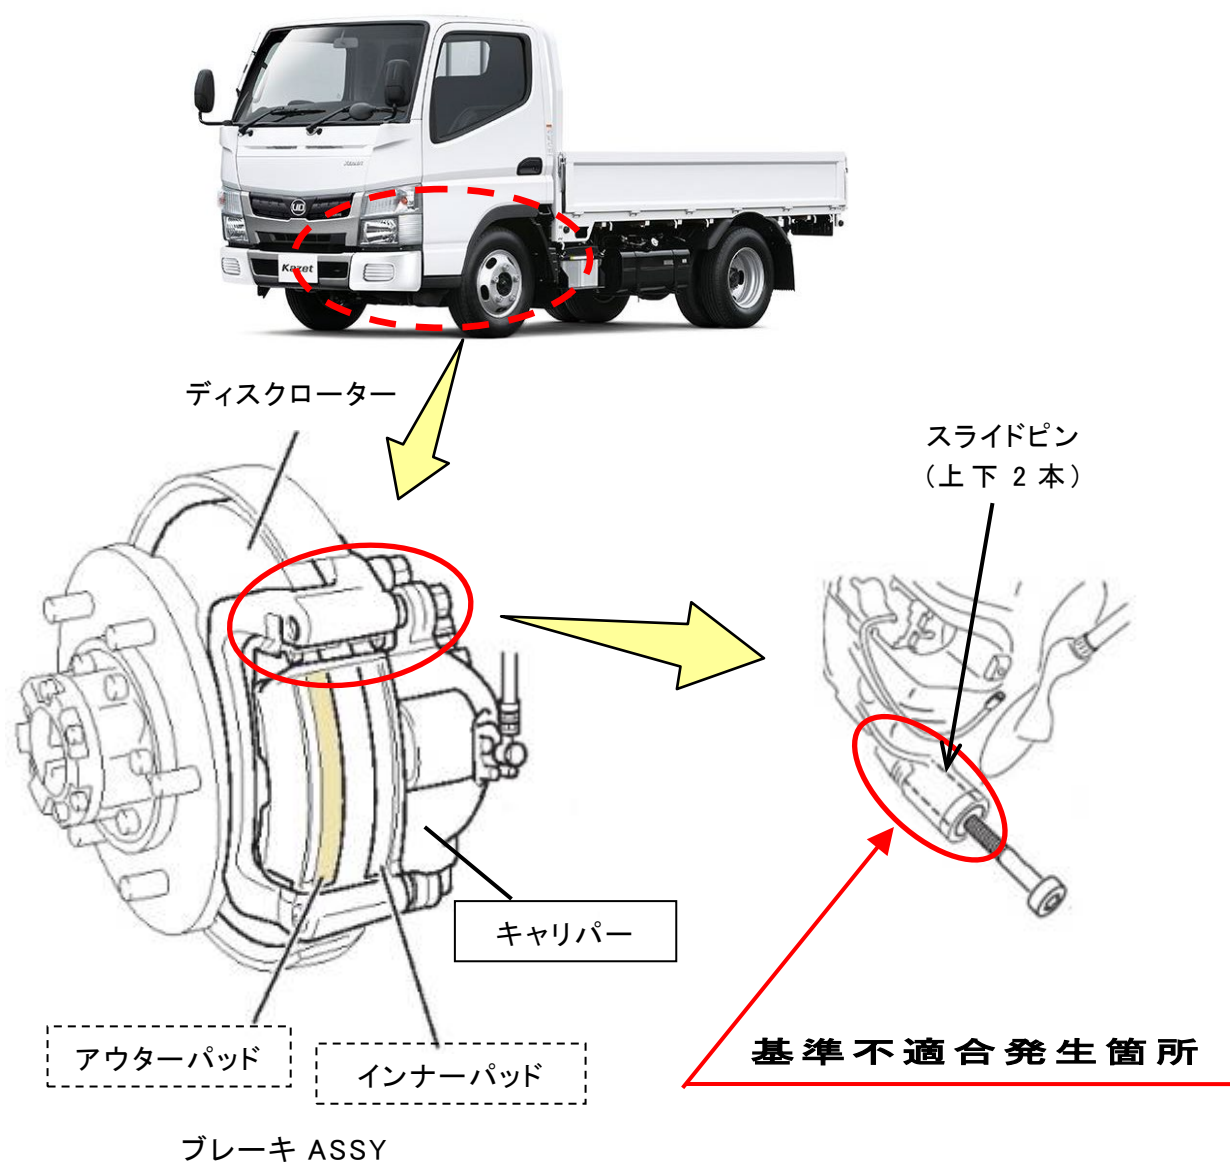

小型トラックにおいて、前輪用ブレーキキャリパーのスライドピンにグリスが塗布されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキ操作後にアウターパッドが戻りきらなくなって著しく摩耗し、最悪の場合、アウターパッドが脱落するおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、前輪用ブレーキキャリパーのスライドピンのグリス塗布状況を点検し、グリスが塗布されていない場合には、キャリパーを交換するとともにパッド摩耗量の測定を行い、アウターパッドに著しい摩耗が認められた場合はパッドも交換する。

注 :  は交換する部品を示す。

はアウターパッドに著しい摩耗が認められた場合に交換する部品を示す。

識別 : 作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT181」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。