

# 灯火装置（フォグランプ）のリコールについて

（届出日：令和3年9月17日 開始日：令和3年9月17日）

リコール番号5019

令和3年9月17日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。  
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

大型トラックにおいて、LED前部霧灯のサブハーネス配線が不適切なため、前部潜り込み防止装置（FUPD）の取付位置が当該灯火器と近接している仕様車では、接続コネクタがFUPDに干渉もしくは挟み込まれるものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両振動等でコネクタが破損し接触不良、断線または短絡して不点灯となるおそれがあります。

## 2. 改善の内容

全車両、LED前部霧灯後面の放熱板にサブハーネスのコネクタを横向きにクリップ付き結束バンドで固定します。

## 3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2PG-CD5BL	「クオン」	JNCMBNOC2MU063144 令和3年6月23日	1	
	2PG-CG4CA		JNCMBM0G4MU063109 ~ JNCMBM0G9MU063333 令和3年6月23日 ~ 令和3年7月1日	3	
	2PG-CG5CA		JNCMBP0G7MU062909 ~ JNCMB02G3MU063382 令和3年6月17日 ~ 令和3年7月3日	56	
	2PG-CG5CE		JNCMB02G1MU062893 ~ JNCMB02G4MU063357 令和3年6月17日 ~ 令和3年7月1日	6	
	2PG-CG5CL		JNCMB02G8MU062938 ~ JNCMBP0G8MU063308 令和3年6月17日 ~ 令和3年7月1日	6	
	2PG-CW5AL		JNCMBN0D6MU062880 ~ JNCMB02D8MU063397 令和3年6月16日 ~ 令和3年7月2日	41	
	2PG-CW5BL		JNCMBP0D6MU062891 ~ JNCMB02D9MU063375 令和3年6月17日 ~ 令和3年7月1日	5	
	2PG-CX5BA		JNCMB02D7MU062886 ~ JNCMB02D7MU063326 令和3年6月17日 ~ 令和3年6月30日	2	
	2PG-CX5BL		JNCMB02D1MU063113 令和3年6月23日	1	
			（製作期間の全体の範囲） 令和3年6月16日 ~ 令和3年7月3日	121台	

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

### 【お問い合わせ先】


UDトラックス株式会社 お客様相談室

〒362-8523 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地


フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00  
但し、会社休業日を除きます。

# 改善箇所説明図

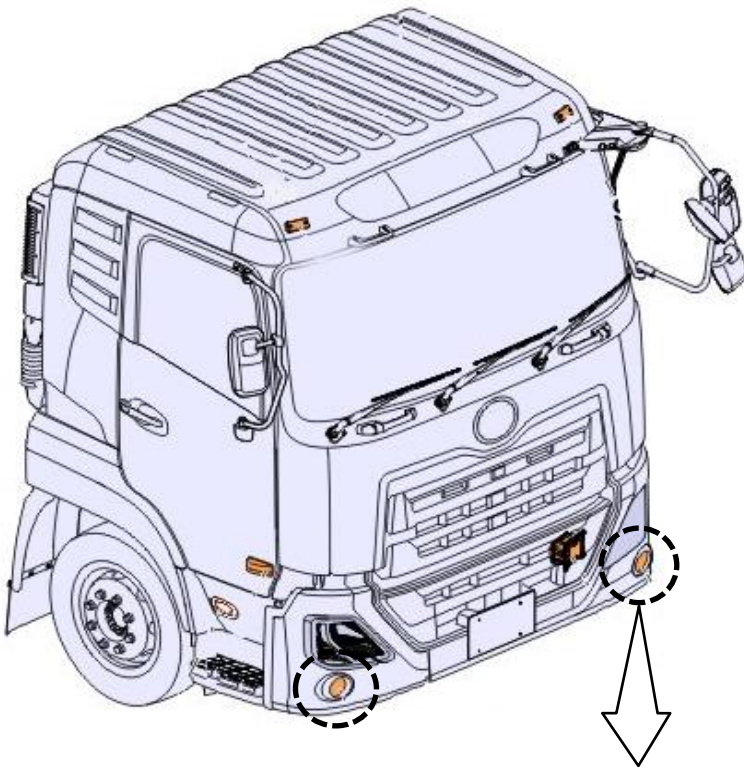

フロントバンパーの裏面図（左側）

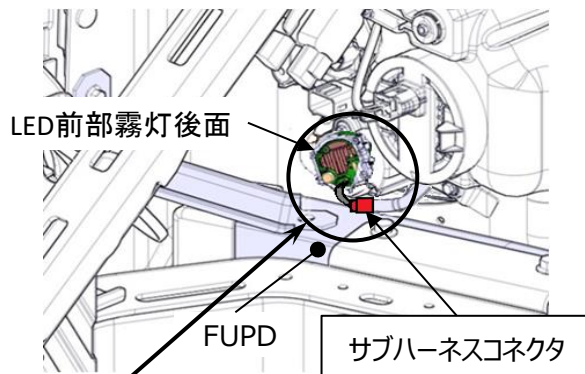

<対策前>

霧灯後面の放熱板にサブハーネスコネクタを横向にクリップ付き結束バンドで固定する



<対策後>

## 基準不適合発生箇所

大型トラックにおいて、LED前部霧灯のサブハーネス配策が不適切なため、前部潜り込み防止装置（FUPD）の取付位置が当該灯火器と近接している仕様車では、接続コネクタがFUPDに干渉もしくは挟み込まれるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両振動等でコネクタが破損し接触不良、断線または短絡して不点灯となるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、LED前部霧灯後面の放熱板にサブハーネスのコネクタを横向きにクリップ付き結束バンドで固定する。

注：  は、措置する部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席側ステップ部VINプレートの左上に白色ペイントを塗布する。