

# 小型トラックの動力伝達装置（フロントハブフランジ）のリコールについて

平成 28年7月28日

## リコール届出番号3869

平成28年7月28日、UDトラックス株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- 小型トラックのフルタイム式四輪駆動車のフロントハブフランジにおいて、ドライブシャフトを接合するスプライン部の硬度が不足しているため、当該スプライン部が摩耗することがあります。そのため、異音が発生するとともに、そのままの状態で使用を続けると、ドライブシャフトが空転して、最悪の場合、走行不能となるおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、フロントハブフランジ、ドライブシャフトを対策品に交換します。また、泥水等の浸入を防ぐ為、ナックルシールを対策品に交換します。

## 3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対 象車 の台数
BKG-BNS85AR	「コンドル」	BNS85-7000001～BNS85-7000002 平成21年11月3日～平成22年9月3日	2
KR-BPS72LAR KR-BPS72LAV		BPS72L-7740088～BPS72L-7740095 平成15年10月15日～平成16年4月5日	2
KR-BPS72PAR KR-BPS72PAV		BPS72P-7740001～BPS72P-7740002 平成15年5月12日～平成15年5月27日	2
PB-BPS81AN PB-BPS81AR		BPS81-7000001～BPS81-7000034 平成16年7月15日～平成18年9月5日	22
BDG-BPS85AN BDG-BPS85AR		BPS85-7000001～BPS85-7000036 平成19年1月17日～平成23年5月24日	36
SKG-BNS85AR TKG-BNS85AR		BNS85-7000003～BNS85-7000008 平成24年1月7日～平成26年8月28日	6
SDG-BPS85AN SDG-BPS85AR TDG-BPS85AN TDG-BPS85AR		BPS85-7000037～BPS85-7000075 平成23年11月1日～平成26年9月25日	39
(計15型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年5月12日～平成26年9月25日	(計109台)

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラック株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

## 改善箇所説明図

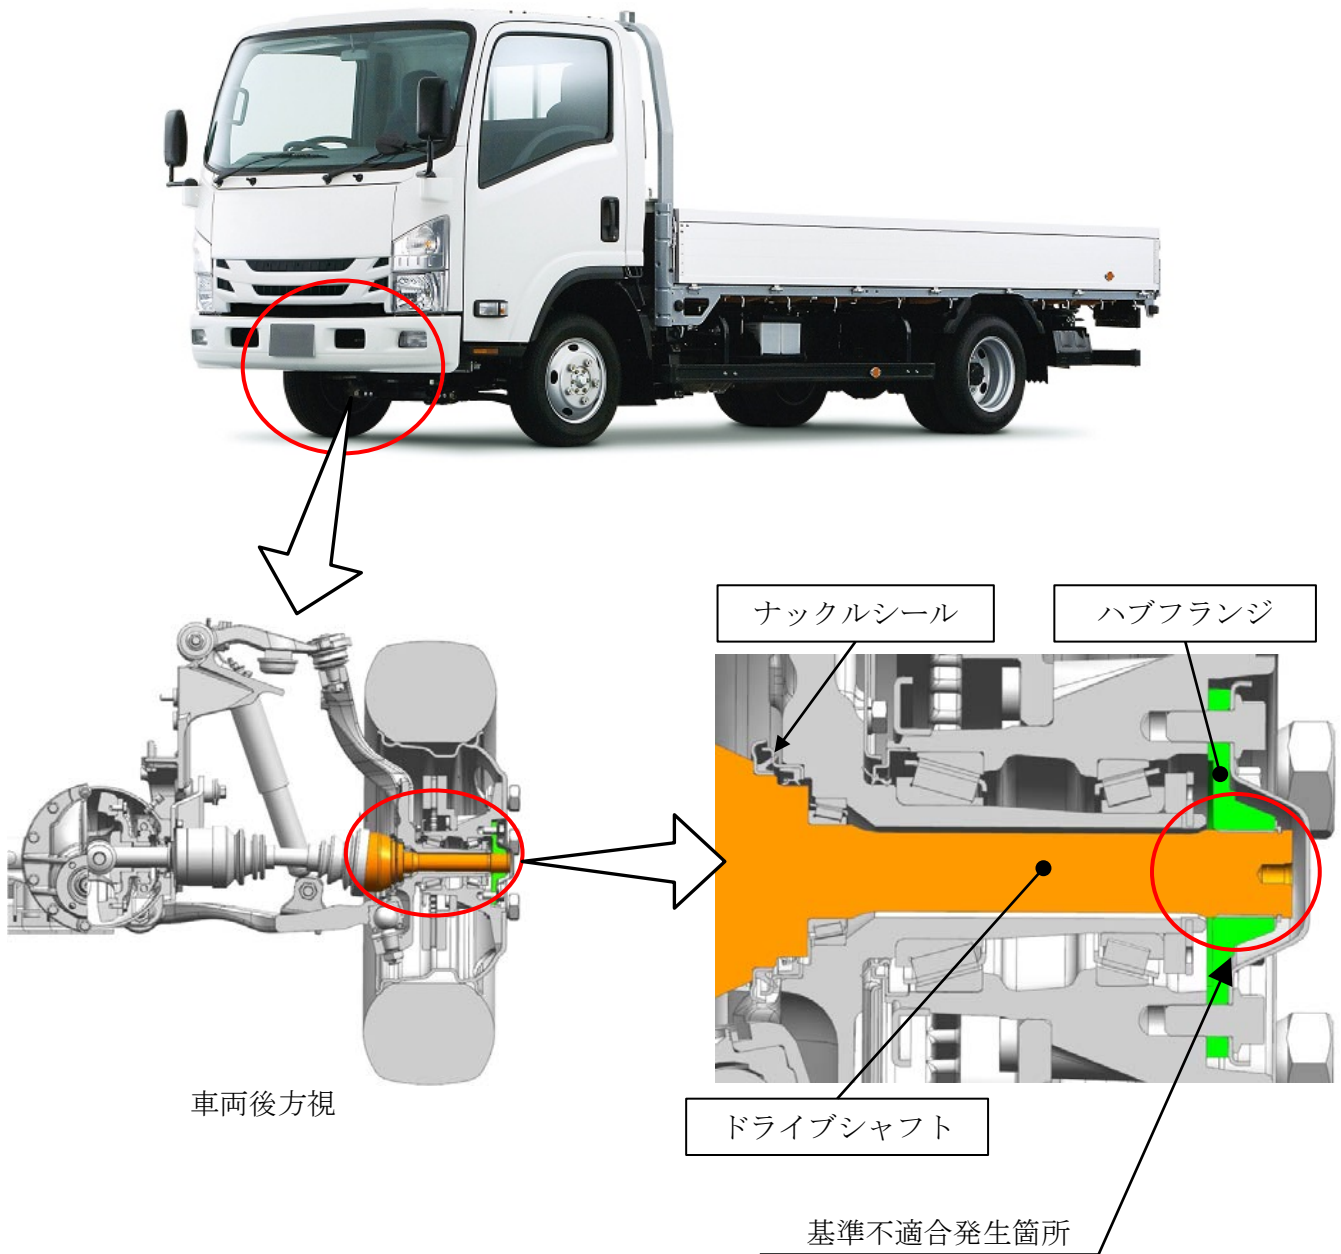

小型トラックのフルタイム式四輪駆動車のフロントハブフランジにおいて、ドライブシャフトを接合するスプライン部の硬度が不足しているため、当該スプライン部が摩耗することがある。そのため、異音が発生するとともに、そのままの状態で使用を続けると、ドライブシャフトが空転して、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容:

全車両、フロントハブフランジ、ドライブシャフトを対策品に交換する。また、泥水等の浸入を防ぐ為、ナックルシールを対策品に交換する。

識別： 助手席側ドア開口部のシリアルナンバープレートに水色シールを貼付する。

注：  は措置する部品を示す。